




# Инструкция по установке неразъемных болтовых соединителей серии ГРИЗЛИ

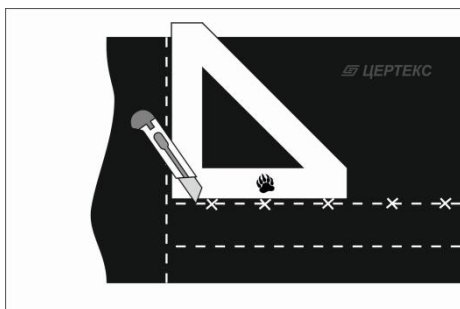


1. Отрезать ленту под прямым углом при помощи выдвигающего ножа, используя метод центральной линии или угольник.

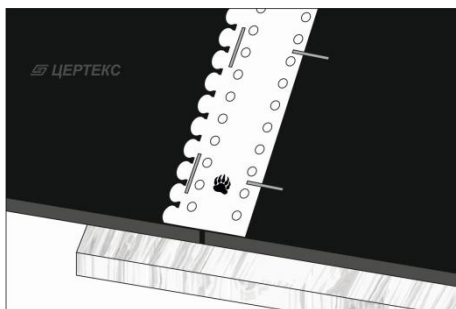


2\*. На деревянный щит уложить оба конца ленты. Уложить и выровнять шаблон таким образом, чтобы между направляющими шаблона и краями ленты был небольшой отступ. Для предотвращения соскальзывания шаблона закрепить его с помощью гвоздей.

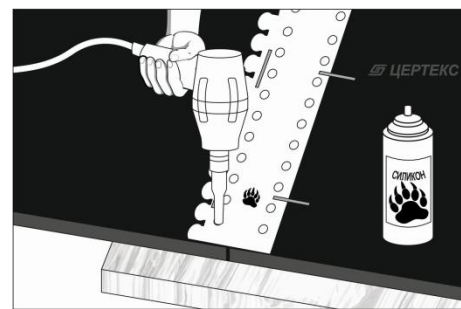


3. Нанести в отверстия шаблона силиконовый аэрозоль. С помощью инструмента (шуруповерт и пробойник), просверлить отверстия в ленте под болты соединителей. Убрать шаблон.

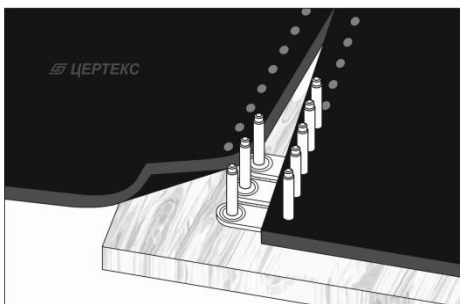


4. Поочередно вставить пластины с болтами в отверстия одного конца ленты. **ВНИМАНИЕ:** болты вставляются с нижней части ленты.

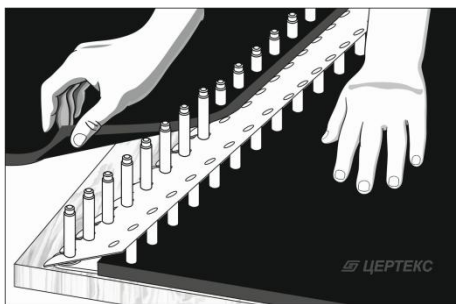


5. Выровнять свободные болты по зубцам шаблона. Вставить эти болты в отверстия второго конца ленты. Убрать шаблон.

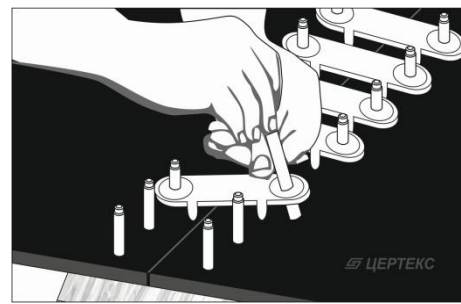


6. Установить на болты верхние пластины. Для облегчения процесса установки использовать рожок.

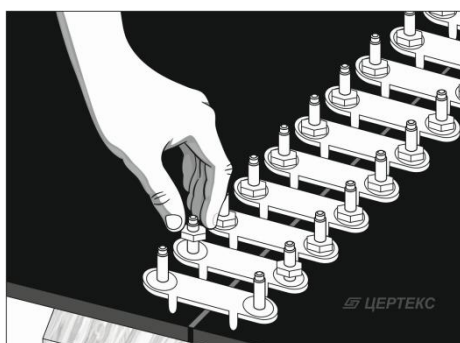


7. Наживить гайки вручную.

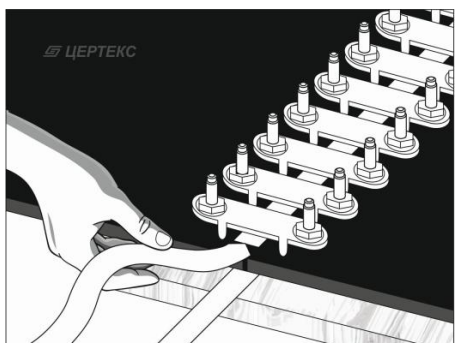


8. Отрезать уплотнительную ленту длиной 3,5 ширины ленты. Пропустить уплотнительную ленту под верхними пластинами, под нижними пластинами, а затем снова под верхними пластинами.

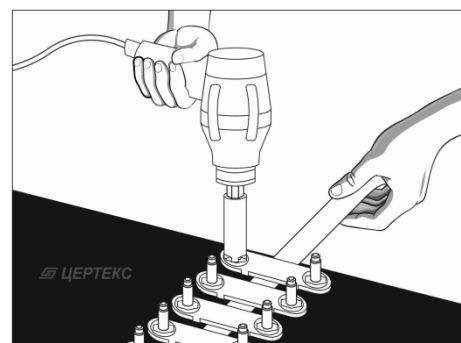


9. Плотно натянуть уплотнительную ленту и, удерживая ее, затянуть крайние гайки соединения.

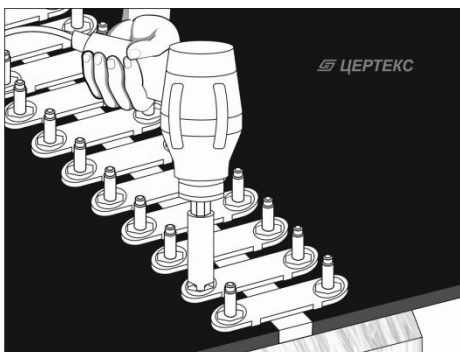

10. Затянуть все гайки от краев конвейерной ленты к центру с одинаковым усилием.

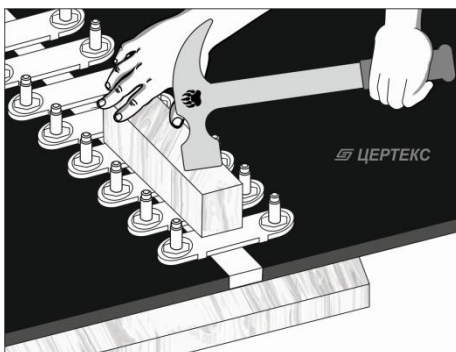

11. С помощью деревянного бруска простучать верхние пластины. При необходимости подкрутить гайки.

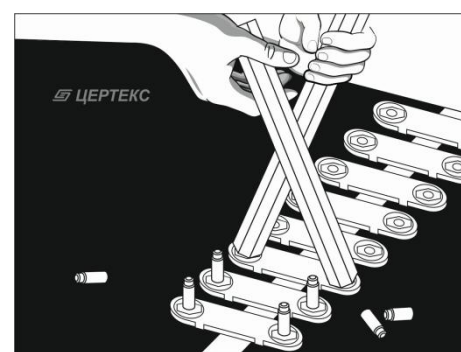

12. Обломать выступающие концы болтов с помощью болтоломов. Зашлифовать выступающие концы болтов.

\*Примечание: для лучшей стыковки лент рекомендуется снять верхнюю обкладку